

Süther & Schön GmbH  
Bonifaciusring 18  
45309 Essen

Arbeitsgruppe Baumaschinen- und  
Fördertechnik

Gebäude IC 1/151  
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

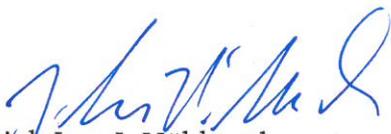
PROF. DR.-ING. JAN SCHOLTEN

Fon +49 (0)234/32-28723

Fax +49 (0)234/32-14161

sekretariat@bmf.rub.de

<b>Baumusterprüfung an ungenormten Seilschlössern</b>			
Norm	angelehnt an DIN EN 13411-6		
Kapitel	6.2.4 Dauerschwingversuch		
Auftraggeber	Süther & Schön GmbH		
Seilschloss	Riemenschloss NG 25 medium		
<b>Riemen</b>			
Breite	Bezeichnung		Mindestbruchkraft $F_{min}$
25,0 mm	XHP II		37,00 kN
<b>Seilschloss</b>			
	Gehäuse	Keil	Bolzen
Art. – Nr.	RG1 0025 00 185 SSN	K00 0025 00 000 SSN	B01 0025 00 000 SSN
Werkstoff	G 20 Mn 5	AlSiCu3	8.8
<b>Dauerschwingversuch</b>			
Nr.	Unterlast $F_u = 0,05 \cdot F_{min}$	Oberlast $F_o = 0,5 \cdot F_{min}$	Lastwechsel
05/16	1,85 kN	18,50 kN	80.000
Anmerkung	Die Prüfung erfolgte mit Ausnahme der folgenden Punkte entsprechend der Norm DIN EN 13411-6: Schärfere Lasten um eine erweiterte Belastbarkeit (Unterlast 1/24 MBK, Oberlast 1/12 MBK, 2.000.000LW) nachzuweisen. [Norm Prüflast (zum Vergleich): Unterlast $F_u = 0,15 \cdot F_{min}$ , Oberlast $F_o = 0,3 \cdot F_{min}$ , Lastwechselzahl = 75.000].		
Ergebnis	Die Prüfmuster ertrugen den Dauerschwingversuch (6.2.4) ohne Anzeichen bleibender Verformungen. Eine Rissprüfung nach dem Versuch durch die Süther & Schön GmbH ergab, dass keine Rissbildung infolge von Materialermüdung aufgetreten ist (Anlage). Damit erfüllen die Prüfmuster die Anforderungen nach 5.3.3 und die Prüfung ist bestanden.		

  
Dipl. Ing. J. Höhbusch  
15. Juli 2016  
(nur mit Unterschrift gültig)